


| Standort | Stichwort | Erläuterung |
|----------|-----------------------------|---|
| 1 | Start Bach | Keine Quelle im eigentlichen Sinn |
| 2 | Rohr | Durchlass Strasse |
| 3 | Abfluss Start | Ab hier effektiv Wasserfluss am 21.11.23 (viel Regen) |
| 3 | Spiel | Spielspuren rund um Bach |
| 4 | Totholz | Totholz am und im Bach |
| 4 | Neophyten | Henrys Geissblatt (asiatische Liane) - klein |
| 5 | Totholz | Totholz am und im Bach - Diskussion Waldreservat |
| 6 | Totholz | Totholz am und im Bach - Diskussion Waldreservat |
| 7 | Zufluss SO | Name Roggenhuserbach, führt leicht mehr Wasser als Hauptgerinne |
| 8 | Absturz natürlich | Über Wurzelstock, ca. 60cm |
| 9 | Zufluss AG | Name Wüstenmatt 2 |
| 10 | Neophyten | Drüsiges Springkraut; Verbreitung ca. 2 Aren |
| 11 | Pfad | Trampelpfad durch Gerinne |
| 11 | Aufschluss | Lehmaufschluss am Ufer |
| 11 | Neophyten | Drüsiges Springkraut; Verbreitung ca. 3 Aren |
| 12 | Brücke | Brücke aus Holz gebastelt, Gerinne Abwärts viel Freizeitnutzung, Stau etc. |
| 13 | Rohr | Durchlass Strasse, unterhalb Verbau mit Kalksteinblöcken (Kolkchutz) |
| 14 | Zufluss SO | Drainagegraben, nicht verzeichnet |
| 15 | Naturschutz | kommunales Naturschutzgebiet, Gerinne stark für Freizeitnutzung beansprucht |
| 16 | Feuchtwald | kommunales Naturschutzgebiet, viel Struktur und div. Vegetation im Feuchtwald |
| 17 | Absturz natürlich | Wurzel und/oder Totholz, ca. 40cm |
| 18 | Rohr | Durchlass Strasse |
| 18 | Mäander | Unterhalb 18 bis 19 schöne ausgeprägte Mäander |
| 19 | Zufluss SO | Name Usseweidbach |
| 19 | Neophyten | Drüsiges Springkraut; Verbreitung ca. 3 Are |
| 20 | Quellflur | Kalkiges Zuflusswasser, Quellflurcharakter, gemäss Relief eher Drainagegraben |
| 21 | Rohr | Strassendurchlass Entwässerungsgraben (AG) |
| 22 | Drainage | Rohr von SO, Drainage Felder westlich (Ackerbau hinter Grünland) |
| 23 | Erosion | Spuren von Erosion aus Acker (SO), kleine Rinne |
| 24 | Zufluss SO | Name Klingenbühlbach |
| 25 | Neophyten | Henrys Geissblatt (asiatisch Liane) - gross, zwei Bäume befallen |
| 26 | Absturz natürlich | über Felsriegel, in Ökomorph. verzeichnet, Stelen vorhanden |
| 27 | Ende Zertifizierungsstrecke | Rechen und Eintritt des Baches in Wildpark |

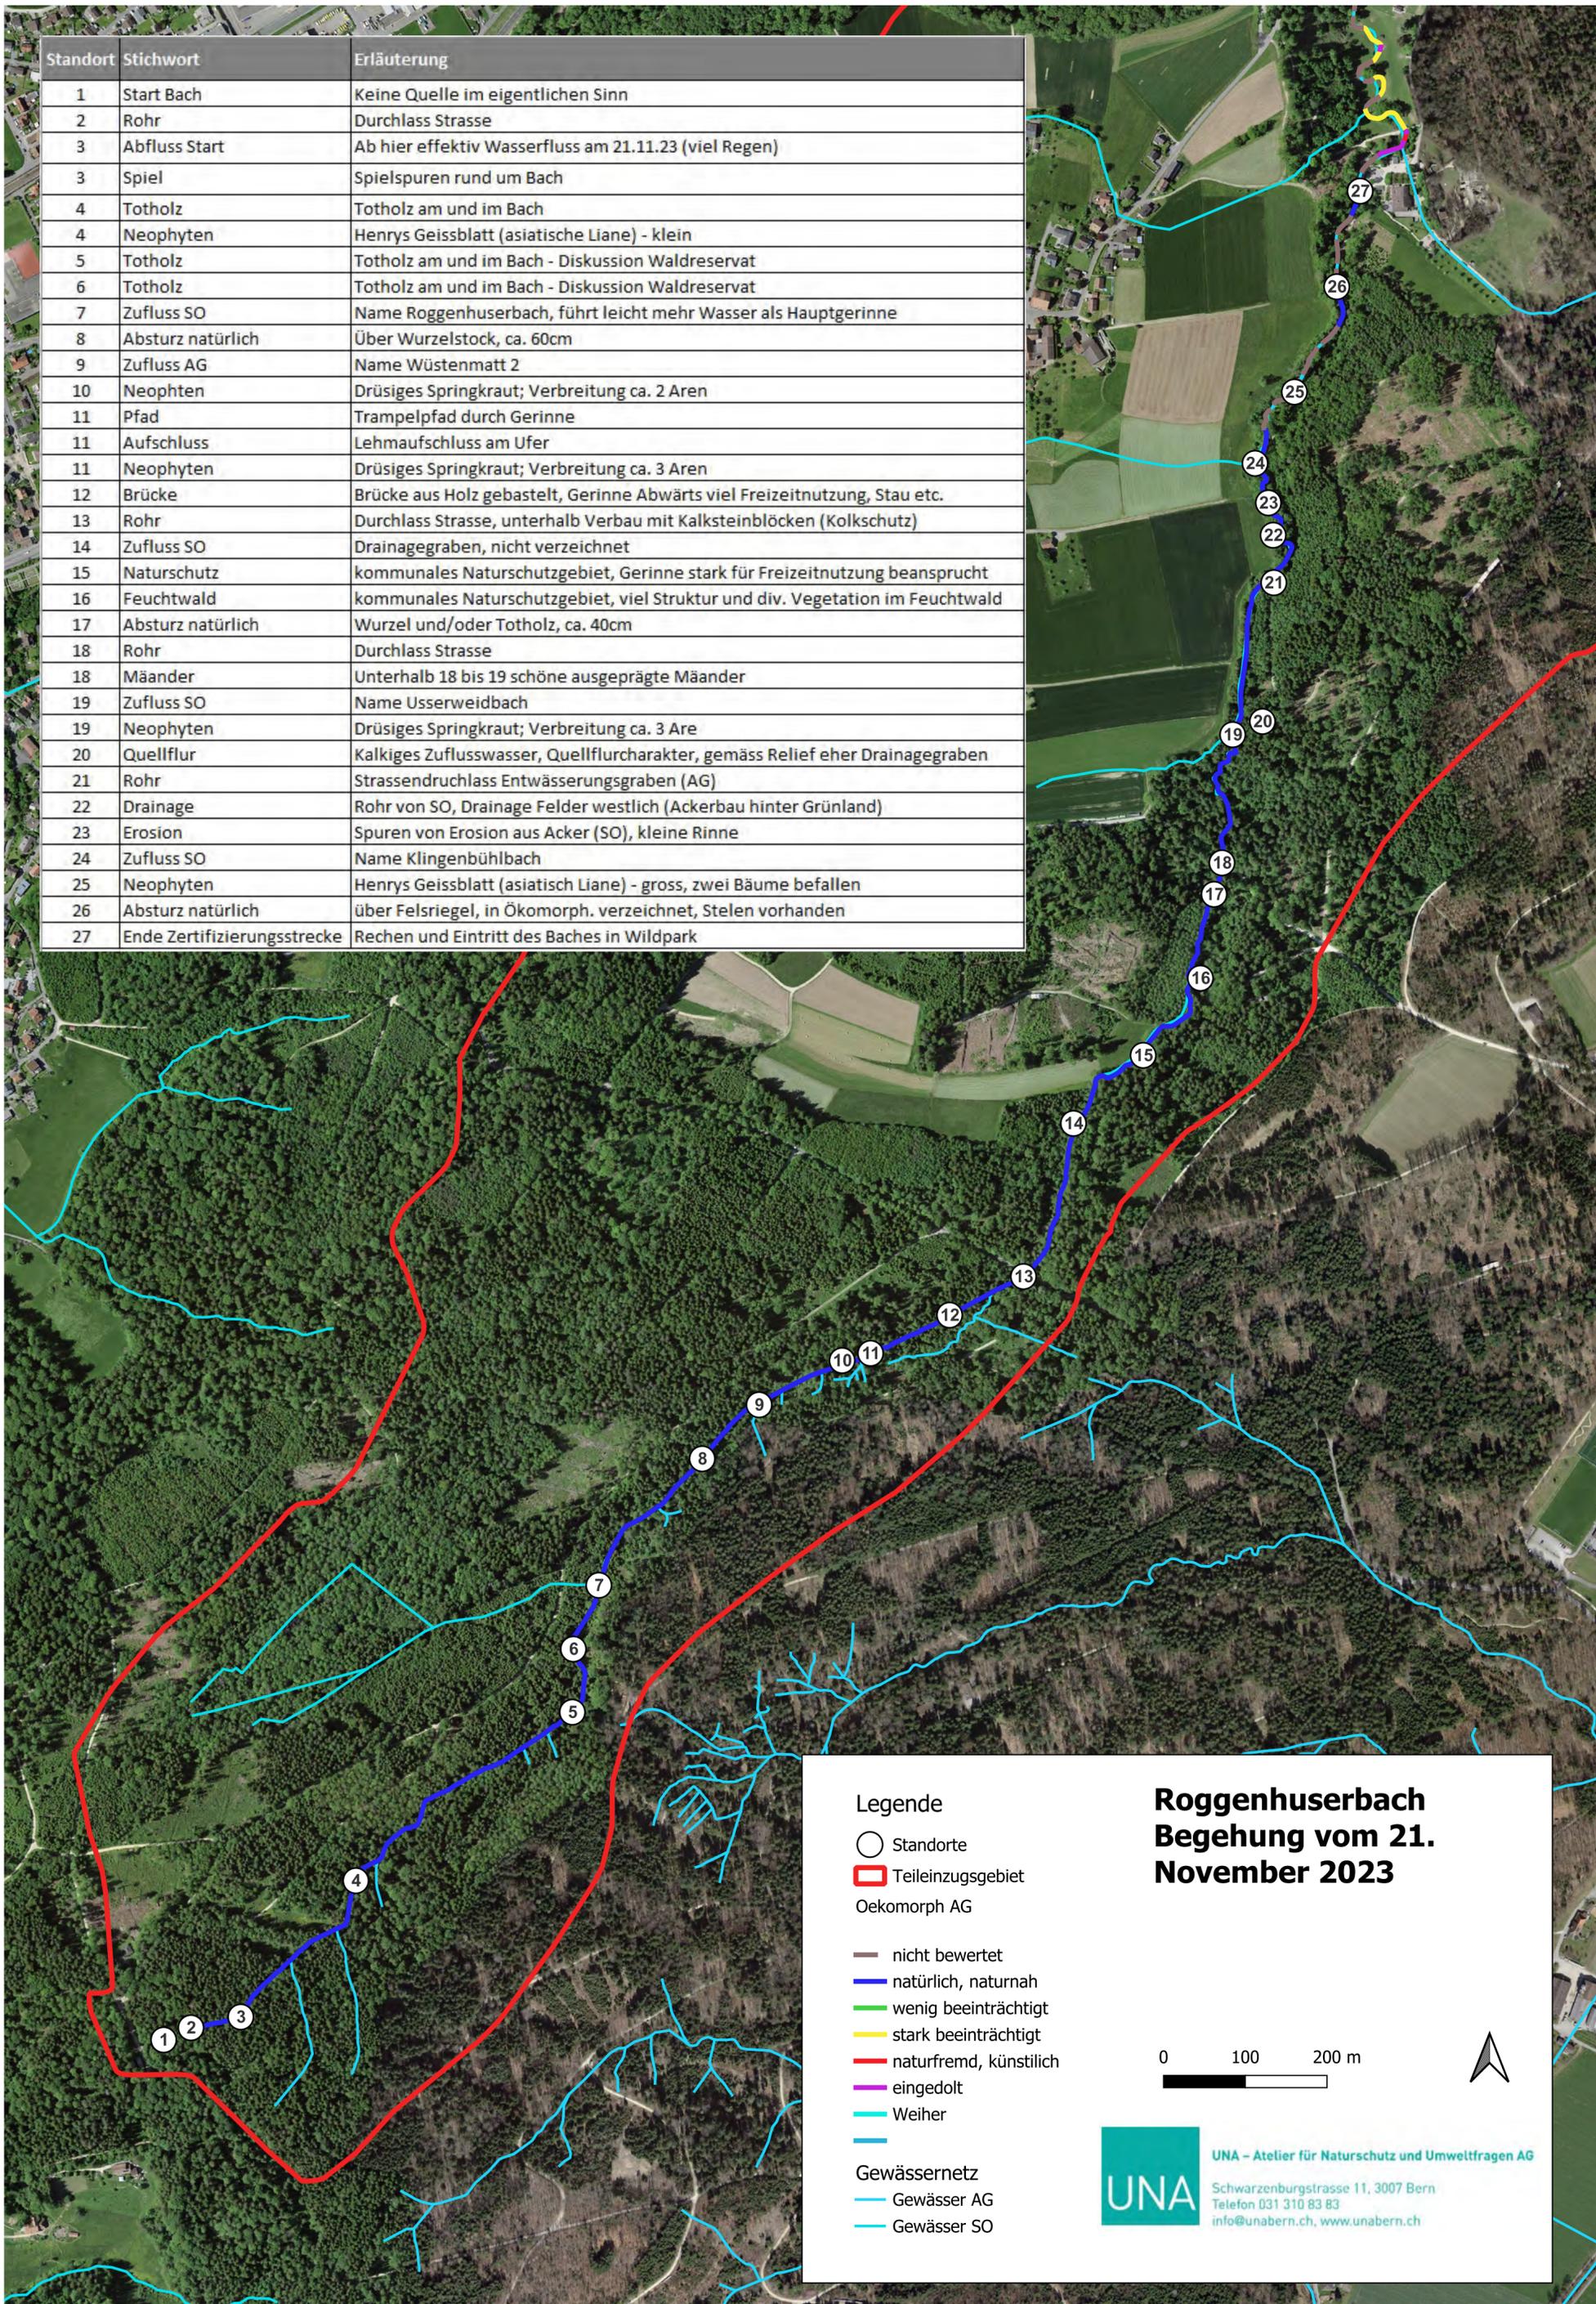

Legende

- Standorte
- ▭ Teileinzugsgebiet
- Oekomorph AG
- nicht bewertet
- natürlich, naturnah
- wenig beeinträchtigt
- stark beeinträchtigt
- naturfremd, künstlich
- eingedolt
- Weiher
- Gewässernetz
- Gewässer AG
- Gewässer SO

Roggenhuserbach Begehung vom 21. November 2023

0 100 200 m



UNA

UNA – Atelier für Naturschutz und Umweltfragen AG

Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern
Telefon 031 310 83 83
info@unabern.ch, www.unabern.ch